

Содержание

1. Общая информация.....	1
2. Техническая спецификация.....	2
3. Основные характеристики.....	3
4. Инструкция по технике безопасности.....	3
5. Подготовка распылителя к работе.....	5
6. Использование удлинительного шланга.....	6
7. Общее применение.....	7
8. Потребление.....	7
9. Рекомендации по работе.....	8
10. Уход и обслуживание.....	9
11. Гарантийное свидетельство.....	10
12. Список запасных частей.....	11
13. Схема деталей в разобранном виде.....	13

1. Общая информация

Спасибо за приобретение оборудования AIRFOG. Мы желаем вам успешного использования и выражаем уверенность в том, что вы будете полностью удовлетворены работой этого устройства.







В настоящей инструкции содержится вся информация, необходимая для работы с распылителем. Данные представлены в виде схем деталей в разобранном виде, информации о работе, запуске, уходе, чистке, выявлении неисправностей и т.д. Также приведены инструкции по технике безопасности, необходимой на протяжении срока службы оборудования.

ULV-распылитель Airofog находится в соответствии с директивой ЕС об электромагнитной совместимости согласно нормам EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2 и EN61000-3-3.

Все данные и информация, представленные в данной инструкции, соответствуют лучшему уровню наших знаний на данный момент. Это руководство может изменяться без уведомления для того, чтобы отвечать технологическим изменениям и прогрессу.

Обращайтесь к нам для получения актуальной информации.

Используемые символы:


	Внимательно прочтите инструкцию.
	Знак CE означает, что оборудование соответствует директивам ЕС.
	Общие предупреждения, риск опасности или возможности повреждения оборудования. Обратите особое внимание на информацию, отмеченную этим символом.
	Все остальные важные замечания.
	Опасность поражения электрическим током, внимательно прочтите инструкцию.
	Обслуживание оборудования.

2. Техническая спецификация

Модель	U260 (240-260 В) U120 (110-120В)
Электрический мотор	220-240 В, 50/60 Гц, 800 Вт 110-120 В, 50/60 Гц, 700 Вт
Бак для смеси	5 л, полиэтиленовый, не подвержен влиянию УФ-излучения
Мощность выходящего потока	Прим. 50-260 мл/мин, 5-позиционный контроль дозирования жидкости
Плечевой ремень	Двойной тканевый, шириной 50 мм
Стандартная принадлежность	Удлинительный 50-см шланг
Масса нетто	3.1 кг
Масса брутто	4.1 кг
Размеры	Диаметр 28 см, высота 40 см
Размеры упаковки	36x32x44 см

3. Основные характеристики

ULV-распылитель эффективно работает по методу сверхнизкого объема. Мощный электрический мотор распределяет мелкие частички равномерно по обрабатываемой площади. Частички остаются в воздухе в течение необходимого времени. 5-позиционный регулятор потока позволяет определять текущее положение штифта настройки (с дискретным набором положений). Благодаря этому вы всегда точно знаете, какой объем жидкости используется, от минимума в 50 мл до максимума в 260 мл в минуту, в зависимости от вязкости распыляемой жидкости.

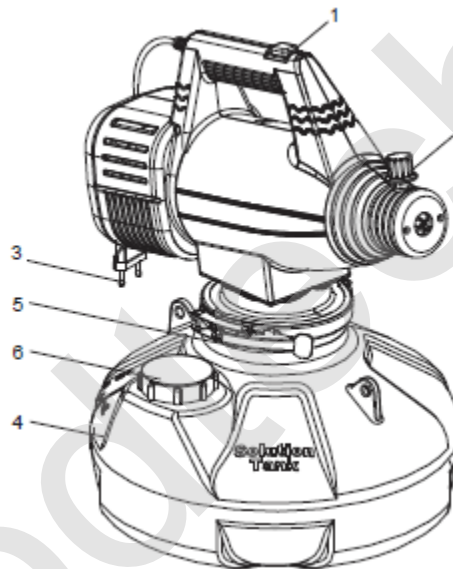

1. Кнопка включения/отключения	4. Бак смеси
2. Регулятор потока	5. Герметичное кольцо
3. Кабель питания	6. Крышка бака

4. Инструкция по технике безопасности



Перед использованием распылителя внимательно прочтите эту инструкцию во избежание возможных проблем.


- Сохраните настоящую инструкцию. При передаче распылителя другому человеку, передайте ему инструкцию.
- Перед использованием распылителя оператору следует принять все меры предосторожности.



- Желательно использовать ушную защиту против шума.
- Учитывайте инструкции поставщиков химических продуктов относительно концентраций смесей и мер безопасности.
- Носите защитную маску при работе с опасными химикатами и/или взвешенными частицами.
- При распылении носите защитную одежду, подходящую респираторную защиту и защитные перчатки, если это необходимо.
- Храните распылитель в сухом месте вдали от источников тепла.
- Отключайте распылитель от питания, если он не используется.
- Держите распылитель в недосягаемости для детей и людей, которые могут не понимать возможную опасность.
- Во избежание опасности возгорания или взрыва, не распыляйте горючие жидкости, особенно в закрытых помещениях.
- Не распыляйте вблизи открытых источников огня.
- Никогда не используйте распылитель, если у вас мокрые руки или ноги, или если вы босы.
- Оберегайте кабель питания от тепла, масла, острых предметов и твердых поверхностей.
- Не заменяйте и не модифицируйте встроенную вилку питания.
- Используйте распылитель только в целях, для которых он был разработан.
- Никогда не оставляйте распылитель без присмотра во время его работы.
- Избегайте вдыхания распыляемой смеси и старайтесь сделать так, чтобы воздух, поступающий в мотор, был максимально сух.
- Никогда не производите ремонт или обслуживание распылителя, если он подключен к сети.
- Ремонт и обслуживание могут производиться только квалифицированным персоналом.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на розетке питания, совпадает с указанным на моторе.
- Работайте в хорошо проветриваемых условиях.
- Используйте защиту глаз и лица при работе с распылителем.


5. Подготовка распылителя к работе

Распылитель поставляется упакованным в картонную коробку. Проверьте распылитель на наличие повреждений после того, как достанете его из коробки.

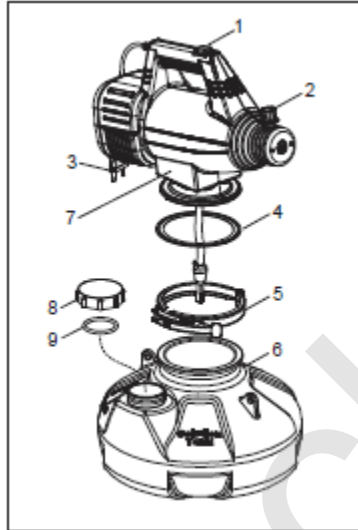

Используйте правильные параметры тока, указанные на идентификационной пластине.

Если напряжение и частота, используемые при работе распылителя, отличаются от указанных на пластине, распылитель может быть серьезно поврежден и не будет работать штатно.

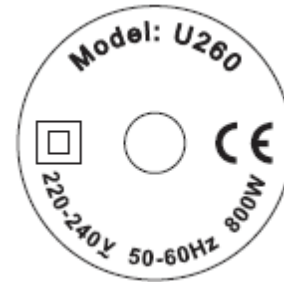

Использование распылителя



Убедитесь, что розетка (3) отсоединена от сети

- Удалите герметичное кольцо (5) и проверьте, чист ли бак (6). Снимите силовую головку (7), чтобы убедиться, что прокладка бака (4) установлена и верните герметичное кольцо (5) на место.
- Влейте смесь в бак (6), закройте крышку (8), убедившись при этом, что уплотнительное кольцо (9) на месте.
- Перед тем, как подсоединить кабель питания (3) к сети, убедитесь, что:
 - Регулятор потока (2) находится в закрытом положении.
 - Переключатель (1) находится в выключенном положении.



- Направьте сопло в необходимом направлении и включите распылитель.
- Настройте регулятором потока необходимое количество распыляемой смеси.



При использовании смеси, создающей пену, не допускайте ее попадания в силовую головку (7), что может привести к повреждению мотора (1). В любом случае, уровень пены должен быть ниже полиэтиленового фильтра (29).




Планируйте свою работу так, чтобы в мотор распылителя попадало как можно меньше распыленной жидкости. Старайтесь сделать так, чтобы необработанные площади были ближе к выходу, чем обработанные.

Остановка распылителя

- По завершении распыления, закройте регулятор потока, и только после этого выключайте распылитель.
- Удалите остатки смеси из бака и опорожните его, проведите распыление с теплой водой.

6. Использование удлинительного шланга

Вы можете добиться большей гибкости использования распылителя с удлинительным шлангом, позволяющим обработать удаленные и труднодоступные области.

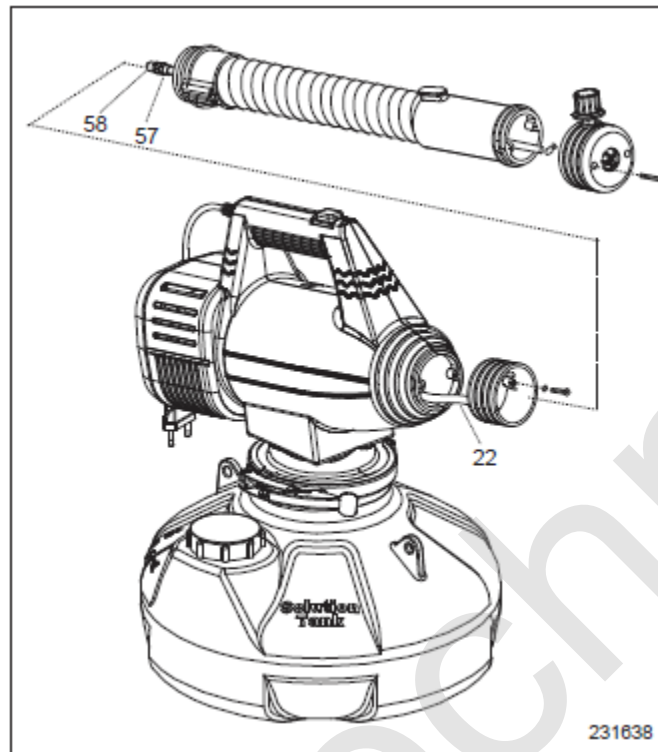

Убедитесь, что трубка подачи смеси (57) удлинительного шланга не перекручена или пережата, а ее соединительный элемент (58) правильно соединен с трубкой подачи смеси (22) распылителя.

7. Общее применение

- Дезинфекция в общественных местах, таких как школы, столовые, офисы и т.д.
- Дезинфекция в пищевой промышленности.
- Дезинфекция или вакцинация в животноводстве.
- Дезинфекция в теплицах и при выращивании грибов.
- Борьба с летающими и ползающими вредителями.
- Борьба с ложномучнистой росой и грибками.
- Уничтожение неприятных запахов.

8. Потребление

Распылитель оснащен 5-позиционным регулятором потока, позволяющим добиваться расхода от около 50 мл/мин до примерно 260 мл/мин. Так как мощность выходного потока зависит от различных химикатов и физических

свойств смесей, мы советуем вам провести калибровку в условиях, в которых вы чаще всего работаете.



Без удлинительного шланга

Расход:

Положение регулятора	Вода (мл/мин, примерно)
0	0
1	50
2	100
3	150
4	200
5	260

Так как туман с малым размером частиц тяжело увидеть, обычно лучше вычислять время распыления и необходимый объем жидкости, исходя из расхода. Оптимальный расход – около 50 мл/мин. Для определения времени работы распылителя, сначала определите полный объем необходимой жидкости, согласно следующей формуле:

$(\text{объем обрабатываемой области, м}^3) \times (\text{мл смеси, необходимой на 1 м}^3) =$
 необходимый объем смеси, мл
 $(\text{необходимый объем смеси, мл}) / (\text{расход в мл за минуту}) = \text{время работы}$

9. Рекомендации по работе

Перед работой убедитесь, что вы знаете, сколько вам нужно смеси и времени на обработку всей области, это упростит вашу работу. Идеальные условия для работы со смесями с чрезвычайно малым размером частиц – температура 25 °С, относительная влажность 75%.

Во время работы никогда не оставляйте распылитель без внимания.

Работавнепомещений

- Наилучшее время для распыления – холодное время дня, например, раннее утро или вечер, когда насекомые наиболее активны.
- Наилучшая скорость ветра – от 5 до 10 км/ч. Если скорость ветра больше 15 км/ч, смесь быстро рассеивается и ее эффективность падает. Мы рекомендуем избегать распыления в таких условиях.



- Наилучшее направление рассеивания – начиная с наветренной стороны обрабатываемой области. При этом раструб следует держать по ветру на уровне груди.

Работав помещениях

Перед работой

- Удалите всех людей и животных из обрабатываемого помещения.
- Закройте все двери и окна. Все кондиционеры и вентиляторы должны быть выключены в течение как минимум часа после окончания работы.
- Выключите все источники огня, света, газа и т.д. во избежание риска взрыва, хотя и маловероятного.
- Все продукты питания, посуда, растения и т.д., которые могут оказаться в контакте со смесью, должны быть закрыты или удалены.
- Для достижения наилучшего результата оставьте двери внутри помещения, ящики, шкафы и т.д. открытыми.

Во время работы

- Всегда начинайте работу с дальней части, продвигаясь в сторону выхода, для минимизации времени работы в обработанном пространстве.
- Передвигайтесь медленно, учитывая полное время работы.
- Всегда сохраняйте минимальную дистанцию в 1 м между раструбом и ближайшим объектом. Допустимо использовать короткие выбросы смеси при обработке зараженных или загрязненных областей, но при этом на поверхности не должно быть следов смеси.

Послероботы


- Оставьте аэрозоль оседать в течение максимально возможного времени, желательно 2-6 часов, при этом минимальное рекомендуемое время – 1 час.
- Откройте двери и окна для проветривания обработанной области.

10. Уход и обслуживание


Единственное требуемое обслуживание – нечастая чистка жидкостного фильтра (20) и полипропиленового фильтра (29). Снимите фильтр и промойте его в проточной воде для удаления прилипших частиц.



Избегайте загрязнения при смене химикатов. Проведите распыление с чистой водой (или подходящим растворителем) и тщательно промойте бак.

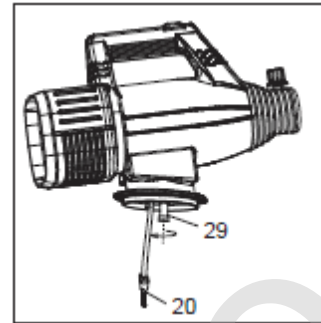

Периодически проверяйте чистоту воздушного фильтра (11). Если в мотор попадает недостаточное количество чистого воздуха, эффективность распыления снижается и мотор может перегреться.

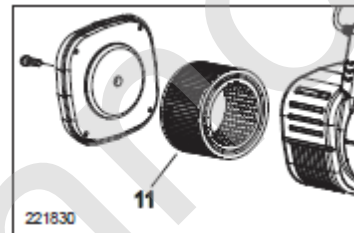

Проверьте изоляцию, прокладки, трубку подачи воздуха и шланг на наличие утечек.



Обращайтесь к нам и нашим представителям для получения технической поддержки.

11. Гарантийное свидетельство

AIROFOGMACHINERYCO., LTD. (далее AIROFOG) гарантирует, что все ULV-распылители Airfog не покажут дефектов в используемых материалах или процессе сборки в течение одного (1) года, кроме деталей, подверженных естественному износу.

В течение этого времени AIROFOG обязуется заменить/починить детали с недостатками в процессе сборки или используемых материалах (на основании решения нашего технического отдела) бесплатно.

Оплата пересылки деталей производится покупателем.

Данное обязательство не распространяется на повреждения, вызванные неправильной транспортировкой, отпуском, некорректным использованием, применением не рекомендованных деталей и т.д.

AIROFOG ни при каких условиях не несет ответственность за повреждения оборудования, вызванные неправильной эксплуатацией. AIROFOG ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за нанесенный здоровью людей вред или порчу имущества.

**PRODTECHNO**Оборудование для пищевой промышленности,
Мясные, мясные, технологические оборудование,
Оборудование для гостиниц и пищевой промышленности,
Машинное отделение, сантехника, вентиляция,
Криодержатели, холодильники.

Оборудование для пищевой промышленности

Общество с ограниченной ответственностью «Продтехно»

ИНН 6612037304 КПП 661201001 ОГРН 1116612003606

Р/счет: 40702810138000000843

Корр. счет: 30101810100000000964

БИК: 046577964

www.Prodtechno.ru

12. Список запасных частей

Поз.	№ детали	Описание	Поз.	№ детали	Описание
1	260-001-240	Мотор 240ВАС/ 800 Вт	34/2	240-034-050	Пятилитровый бак смеси с отверстием сбоку
1	260-001-120	Мотор 120ВАС/ 700 Вт	34/3	935-003-000	Крышка
2	260-002-000	Уплотнительное кольцо мотора	34/4	935-004-000	Уплотнительное кольцо
3	260-003-240	Электропитание U260	35	260-035-000	Раструб полностью
3	260-003-120	Электропитание U120	36	260-036-000	Шарик
4	260-004-240	Кабель, 220-240 В	37	260-037-000	Пружина
4	260-004-120	Кабель, 110-120 В	38	260-038-000	Болт
5	260-005-000	Кнопка включения/отключения	39	260-039-000	Игла регулировки потока
6	260-006-000	Защита переключателя	40	260-040-000	Уплотнительное кольцо
7	260-007-000	Прокладка	41	260-041-000	Гайка
8	260-008-000	Фильтрэлектромаг. помех	42	260-042-000	Кнопка
9	260-009-240	Плавкий предохранитель 10А	43	260-043-000	Винт с потайной головкой
10	260-010-000	Самонарезающий винт	44	260-044-000	Держатель раструба
11	260-011-000	Воздушный фильтр	46	260-046-000	Раструб полностью, с держателем
12	260-012-000	Крышка воздушного фильтра	47	260-047-000	Переходник удлинительного шланга
12/1	260-012-010	Держатель крышки	48	260-048-000	Промывочный аппарат
12/2	260-012-020	Винт	49	260-049-000	Винт
13	505-009-142	Винт	50	260-050-000	Переходник шланга
14	260-014-000	Прокладка	51	260-051-000	Винт с потайной головкой
15	935-056-010	Прокладка	52	505-009-141	Гайка М3
16	260-016-000	Переходник трубки	53	260-053-050	Удлинительный шланг 0.5 м (560 мм)
17	260-017-000	Скоба крепления проводов	53	260-053-100	Удлинительный шланг 1 м (1060 мм)
17/1	260-017-010	Изолятор	54	260-054-000	Винт с потайной головкой
17/2	260-017-020	Переходник трубки	55	260-055-000	Регулятор
17/3	260-017-030	Защитная пружина	56	260-056-050	Удлинительный шланг 0.5 м полностью
18	260-018-000	Трубка подачи смеси	56	260-056-100	Удлинительный шланг 1 м полностью
19	260-019-000	Переходник фильтра смеси	57	260-057-050	Удлинительная трубка 0.5 м
20	935-058-020	Фильтр смеси	57	260-057-100	Удлинительная трубка 1 м
21	260-021-000	Трубка подачи смеси, полностью	58	260-058-000	Крепление трубки
22	260-022-000	Трубка впрыскивания смеси	59	260-059-050	Удлинительная трубка 0.5 м полностью, с креплением

г.Екатеринбург +7 (343)268-04-90 +7 (953)039-99-12

г.Каменск-Уральский +7(3439) 37-82-01 +7 (953)053-01-26

E-Mail: info@prodtechno.ru

www.Prodtechno.ru

**PRODTECHNO**Оборудование для пищевой промышленности,
Мясные, мясные, технологические оборудование,
Оборудование для гигиены в пищевой промышленности,
Машинное отделение, санитарно-техническое, вентиляционные,
применяемости, инвентарь.**Оборудование для пищевой промышленности**

Общество с ограниченной ответственностью «Продтехно»

ИНН 6612037304 КПП 661201001 ОГРН 1116612003606

Р/счет: 40702810138000000843

Корр. счет: 30101810100000000964

БИК: 046577964

www.Prodtechno.ru

23	260-023-000	Трубка впрыскивания смеси, полностью	59	260-059-100	Удлинительная трубка 1 м полностью, с креплением
24	260-024-000	Трубка подачи воздуха	60	260-060-050	Удлинительный шланг 0.5 м полностью, с раструбом
25	260-025-000	Держатель трубки	60	260-060-100	Удлинительный шланг 1 м полностью, с раструбом
26	260-026-000	Трубка подачи воздуха, полностью	61	260-061-000	Плечевой ремень 1.8 м
27	260-027-000	Мотор, правая сторона	64	260-064-000	Наклейки (www. иAirofog)
28	260-028-000	Мотор, левая сторона	65	260-065-000	Наклейка (U260)
29	260-029-000	Полиэтиленовый фильтр	66	260-066-000	Наклейка(U120)
30	260-030-000	Изоляция	67	260-067-000	Наклейки
31	260-031-000	Изоляция	68	260-068-000	Ремонтный набор
32	260-032-000	Уплотнительное кольцо	69	260-260-000	Инструкция
33	260-033-000	Герметичное кольцо			231638



13. Схема деталей в разобранном виде

